

บทที่ 4

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

วัตถุประสงค์

1. บอกชนิด โครงสร้าง ส่วนประกอบและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้
2. บอกชนิดของกำลังสูญเสียในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้
3. คำนวณเกี่ยว กำลังไฟฟ้า และแรงบิด และประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้




3.1 บทนำ

มอเตอร์ไฟฟ้า คือ เครื่องกลไฟฟ้าทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล โดยอาศัยหลักการดังนี้ คือ เมื่อมีกระแสไหลผ่านลวดตัวนำซึ่งวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก จะมีแรงเกิดขึ้นที่ลวดตัวนำ ทำให้ลวดตัวนำเกิดการเคลื่อนที่

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมีโครงสร้างและส่วนประกอบเหมือนกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงทุกประการ การแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจึงคล้ายกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงกล่าวคือ แบ่งเป็น 4 ประเภทดังนี้


- ก. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบแยกวงจรกระแสกระตุ้นสนามแม่เหล็ก (Separately excited D.C. motor)
- ข. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน (D.C. shunt motor)
- ค. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรม (D.C. series motor)
- ง. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม (D.C. compound motor)

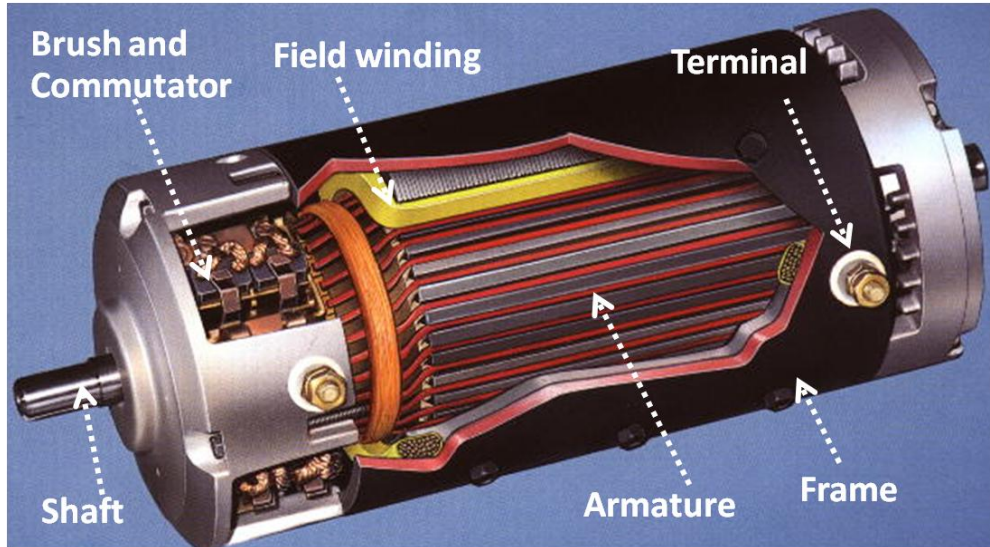

รูปที่ 4-1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

4-2 แรงดันไฟฟ้า และแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

1. แรงดันไฟฟ้าต้านกลับ (Back e.m.f) เกิดขึ้นขณะที่อาร์เมเจอร์หมุน ตัวนำที่อาร์เมเจอร์จะตัดกับเส้นแรงแม่เหล็ก ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นที่อาร์เมเจอร์ (E_b) ซึ่งจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ (E) จึงเรียกแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนี้ว่าแรงดันไฟฟ้าต้านกลับ และแรงดันไฟฟ้าต้านกลับนี้จะมีค่าน้อยกว่าแรงดันที่ป้อนเข้ามาเสมอ

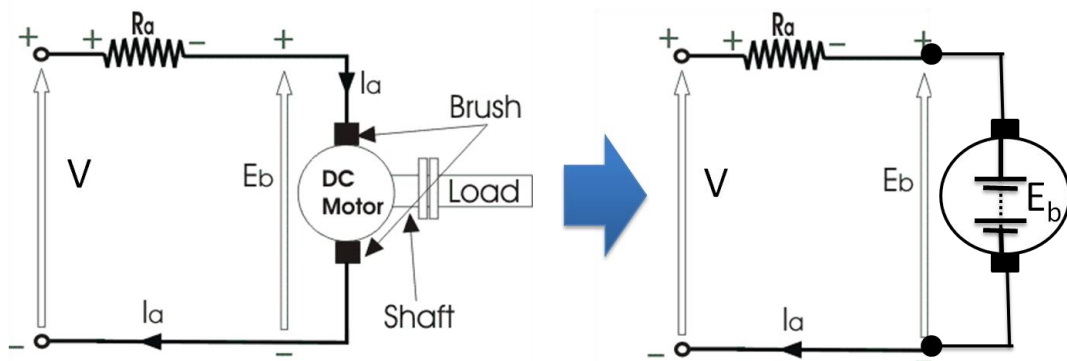

รูปที่ 4-2 ทิศทางของแรงดันไฟฟ้าต้านกลับ

$$E_b = \frac{\phi ZN}{60} \times \frac{P}{A} \quad (4-1)$$

และเนื่องจาก $ZP/60 A$ เป็นค่าคงที่ของมอเตอร์แต่ละตัว ดังนั้นจึงได้

$$E_b = K_1 \phi N \quad (4-2)$$

- เมื่อ $K_1 =$ ค่าคงที่ของมอเตอร์ = $(Z P/60 A)$
 $N =$ ความเร็วรอบของมอเตอร์ เป็น รอบต่อนาที
 $\phi =$ จำนวนเส้นแรงแม่เหล็กต่อหนึ่งขั้วเป็นเวเบอร์

จากรูปที่ 4-2 กำหนดให้

- $V =$ แรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้กับมอเตอร์
 $R_a =$ ความต้านทานในวงจรของอาร์เมเจอร์
 $I_a =$ กระแสอาร์เมเจอร์
 $E_b =$ แรงดันไฟฟ้าต้านกลับ

เราสามารถเขียนสมการกระแสอาร์เมเจอร์ได้ดังนี้

$$I_a = \frac{V - E_b}{R_a}$$

หรือ $V = E_b + I_a R_a$

หรือ $E_b = V - I_a R_a$

2. สมการแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์

เขียนสมการของแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าได้ดังนี้ คือ

$$V = E_b + I_a R_a$$

นำ I_a คูณเข้าไปทั้งสองข้างของสมการ

$$V I_a = E_b I_a + I_a^2 R_a$$

กำหนดให้


$$V I_a =$$
 กำลังอินพุตที่จ่ายให้กับอาร์เมเจอร์

$$E_b I_a =$$
 กำลังไฟฟ้าส่วนที่เปลี่ยนรูปเป็นพลังงานกลในอาร์เมเจอร์

$$I_a^2 R_a =$$
 การสูญเสียในขดลวดอาร์เมเจอร์

3. แรงบิดที่เกิดขึ้นในอาร์เมเจอร์ (Armature torque of a motor; T_a)

แรงบิด หมายถึง โมเมนต์ของแรงที่ทำให้เกิดการหมุนหรือการบิดรอบแกนเพลลาของมอเตอร์ ซึ่งสามารถวัดได้โดยใช้ผลคูณของแรงกับรัศมี ณ จุดที่แรงกระทำ เมื่อพิจารณาเพลลาอันหนึ่งที่มีรัศมี r เมตร มีแรง F นิวตัน มากระทำกับเพลลา ทำให้เพลลาหมุนไปด้วยความเร็ว n รอบต่อวินาที

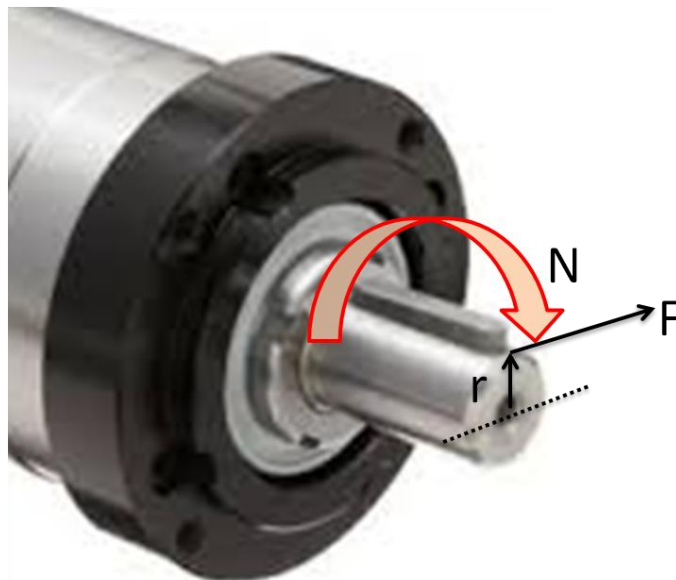

รูปที่ 4-3 แรงบิดที่เกิดขึ้นที่เพลลาของอาร์เมเจอร์

ดังนั้น แรงบิด $T = F \times r$ นิวตัน-เมตร

งานที่ทำได้ 1 รอบจากแรง $F =$ แรง \times ระยะทาง

$$= F \times 2\pi r \text{ จูลส์}$$

งานที่ทำได้ต่อวินาที $= F \times 2\pi r \times n$ จูลส์/วินาที หรือวัตต์

$$= (F \times r) \times 2\pi n$$

$$= T_a \times 2\pi n$$

$$= \frac{2\pi T_a N}{60} \text{ วัตต์} \quad (4-3)$$

เมื่อ $n = N/60$ และ $N =$ ความเร็วรอบต่อนาที (rpm)

$$\text{กำลังกลที่เกิดขึ้นในอาร์เมเจอร์} = E_b I_a \text{ วัตต์} \quad (4-4)$$

$$\frac{2\pi T_a N}{60} = E_b I_a$$

$$\therefore T_a = \frac{60 E_b I_a}{2\pi N} \text{ นิวตัน-เมตร}$$

หรือ $\therefore T_a = \frac{9.55 E_b I_a}{N}$ (4-5)

จากขนาน $E_b = \frac{\phi Z N}{60} \times \frac{P}{A}$

แทนค่า E_b ลงในสมการ $T_a = \frac{9.55 E_b I_a}{N}$

$$T_a = \left(0.159 \times Z \times \frac{P}{A} \right) \phi I_a \text{ นิวตัน-เมตร}$$

ค่าที่อยู่ภายในวงเล็บเป็นค่าคงที่ของแรงบิด

$$T_a = K_2 I_a$$

กำหนดให้ K_2 ค่าคงที่ของแรงบิด = $\left(0.159 \times Z \times \frac{P}{A} \right)$

4. แรงบิดที่ปลายเพลา (Shaft torque ; T_{sh})

$$P_{out} = T_{sh} \times 2\pi N / 60$$

กำหนดให้ T_{sh} = แรงบิดที่ปลายเพลา

N = ความเร็วเป็นรอบต่อนาที

หรือ P_{out} = กำลังเอาต์พุตของมอเตอร์

หรือ $T_{sh} = \frac{P_{out}}{2\pi N / 60}$

$$= \frac{60 P_{out}}{2\pi N}$$

$$T_{sh} = \frac{9.55 P_{out}}{N} \text{ N-m (นิวตัน-เมตร)} \quad (4-6)$$

5. ความเร็วของมอเตอร์ (Speed of D.C. motor)

จากสมการ $E_b = V - I_a R_a$ หรือ $E_b = \frac{\phi Z N}{60} \times \frac{P}{A}$

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น} \quad \frac{\phi ZN}{60} \times \frac{P}{A} &= V - I_a R_a \\ N &= \frac{V - I_a R_a}{\phi} \times \frac{60A}{ZP} \text{ r.p.m.} \\ \text{หรือ} \quad N &= \frac{E_b}{\phi} \times \frac{60A}{ZP} \\ \therefore N &= K_3 \frac{E_b}{\phi} \end{aligned} \quad (4-7)$$

กำหนดให้ K_3 เป็นค่าคงที่ของความเร็ว $\frac{60A}{ZP}$

จากสมการจะพบว่าความเร็วของมอเตอร์เป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรงดันไฟฟ้าต้านกลับ (E_b) และเป็นสัดส่วนผกผันกับเส้นแม่เหล็ก (ϕ) หรือ $N \propto I_a / \phi$

ก. กรณีมอเตอร์แบบอนุกรม

กำหนดให้ K_1 = ความเร็วของมอเตอร์เมื่อขับโหลดค่าหนึ่ง

I_{a1} = กระแสอาร์เมเจอร์

ϕ_1 = เส้นแรงแม่เหล็กต่อขั้ว

และ N_2, I_{a2} และ ϕ_2 เป็นค่าที่สอดคล้องกัน แต่โหลดของมอเตอร์

เปลี่ยนแปลงเป็นอีกค่าหนึ่ง ดังนั้นจึงได้ว่า

$$\begin{aligned} N_1 &\propto \frac{E_{b1}}{\phi_1} \quad \text{เมื่อ} \quad E_{b1} = V - I_{a1} R_a \\ N_2 &\propto \frac{E_{b2}}{\phi_2} \quad \text{เมื่อ} \quad E_{b2} = V - I_{a2} R_a \\ \frac{N_2}{N_1} &= \frac{E_{b2}}{E_{b1}} \times \frac{\phi_1}{\phi_2} \end{aligned} \quad (4-8)$$

ก่อนที่ขั้วแม่เหล็กจะถึงจุดอิ่มตัว ; $\phi \propto I_a$

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{E_{b2}}{E_{b1}} \times \frac{\phi_1}{\phi_2} \quad (4-9)$$

ข. กรณีมอเตอร์แบบขนาน

มีสมการของความเร็วเช่นเดียวกับมอเตอร์แบบอนุกรม ดังนั้น ถ้าแรงดันป้อน V ของมอเตอร์แบบขนานคงที่ จะได้ ϕ คงที่ด้วย ดังนั้น $\phi_1 = \phi_2$

$$\therefore \frac{N_2}{N_1} = \frac{E_{b2}}{E_{b1}} \quad (4-10)$$

6. ความเร็วเรกกูเรชั่น (Speed regulation)


หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบของมอเตอร์จากสภาวะโหลดเต็มพิกัด มาเป็นสภาวะไม่มีโหลด ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด อัตราการเปลี่ยนแปลงนี้จะอยู่ในรูปเปอร์เซ็นต์ของความเร็วรอบในสภาวะโหลดเต็มพิกัด เขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$\text{ความเร็วเรกกูเรชั่น} = \frac{N_o - N_F}{N_F} \times 100 \quad (4-11)$$

กำหนดให้ N_o = ความเร็วรอบเมื่อไม่มีโหลด (no-load)

N_F = ความเร็วรอบเมื่อโหลดเต็มพิกัด (full-load)

7. การสูญเสียและประสิทธิภาพ (Efficiency and Losses)

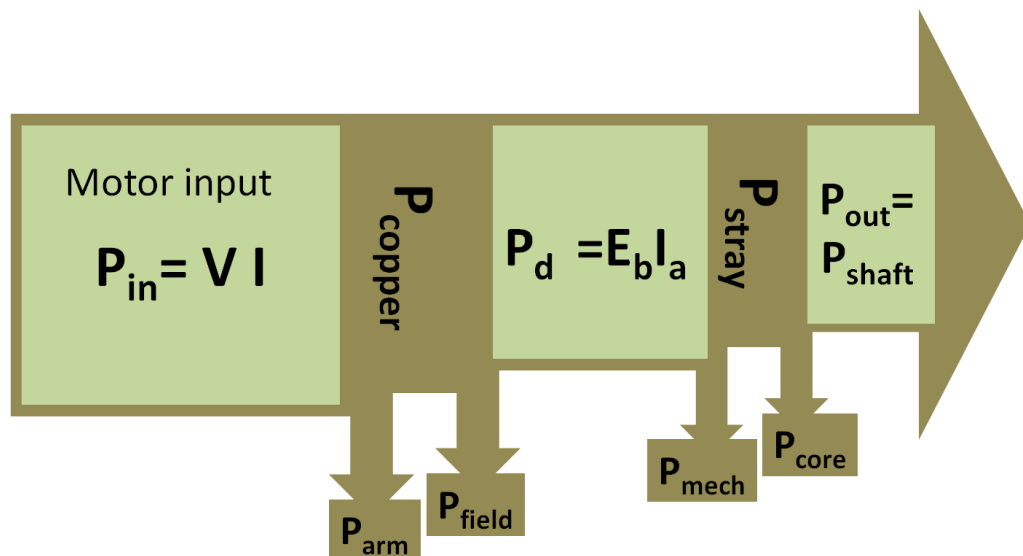

รูปที่ 4-4 แสดงการสูญเสียและประสิทธิภาพ

การสูญเสียในขดลวดทองแดง $= P_{in} - P_d = P_{Copper}$

การสูญเสียในแกนเหล็กและความฝืด $= P_d - P_{out} = P_{Stray}$


ประสิทธิภาพของมอเตอร์ $\eta_c = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100 \quad (4-12)$

$$\text{ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า} \quad \eta_e = \frac{P_d}{P_{in}} \times 100 \quad (4-13)$$

$$\text{ประสิทธิภาพทางกล} \quad \eta_m = \frac{P_{out}}{P_d} \times 100 \quad (4-14)$$

ตัวอย่างที่ 4-1 มอเตอร์แบบขนานตัวหนึ่ง มี 4 ขั้วแม่เหล็ก ใช้กับแรงดันไฟฟ้า 220 V พัดขดลวดแบบแลปมี 600 ตัวนำ ใช้กระแสไฟฟ้า 40 A จากแหล่งจ่ายไฟฟ้ามีกำลังเอาต์พุต 5 kW ขดลวดฟิลด์มีกระแส 1.5 A อาร์เมเจอร์มีความต้านทาน 0.1Ω และมีเส้นแรงแม่เหล็กต่อขั้ว 25 mWb คำนวณหา

- (ก) ความเร็วรอบ
(ข) แรงบิดที่เกิดขึ้นเป็น N-m

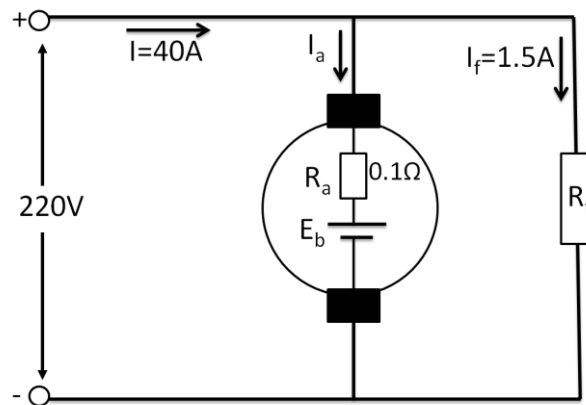


วิธีทำ

$$\begin{aligned} \text{กระแสอาร์เมเจอร์} \quad I_a &= I - I_f = 40 - 1.5 \\ &= 38.5 \text{ A} \\ E_b - V - I_a R_a &= 220 \text{ V} - (38.5 \text{ A} \times 0.1 \Omega) \\ &= 216.15 \text{ V} \\ \text{(ก) ความเร็วรอบ} \quad E_b &= \frac{\phi Z N}{60} \times \frac{P}{A} \\ 216.15 \text{ V} &= \frac{25 \times 10^{-3} \times 600 \times N}{60} \times \frac{4}{4} \\ N &= 864.6 \text{ r.p.m.} \end{aligned}$$

(ข) แรงบิดที่เกิดขึ้น

$$\begin{aligned} T_{sh} &= \frac{9.55 P_{out}}{N} \\ &= \frac{9.55 \times 5,000}{864.6} \\ &= 55.22 \text{ N-m} \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 4-2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรมเมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้า 220V เข้าที่ขั้วอินพุตจะกินกระแสไฟฟ้า 50A มอเตอร์จะหมุนด้วยความเร็ว 1,000 rpm. ถ้าอาร์เมเจอร์มีความต้านทาน 0.2Ω และขดลวดอนุกรมมีความต้านทาน 0.15Ω ตามลำดับ ถ้ามีการสูญเสียในแกนเหล็กและความฝืด 500 W จงหาแรงบิดที่เกิดขึ้นในอาร์เมเจอร์ และกำลังเอาต์พุตของมอเตอร์

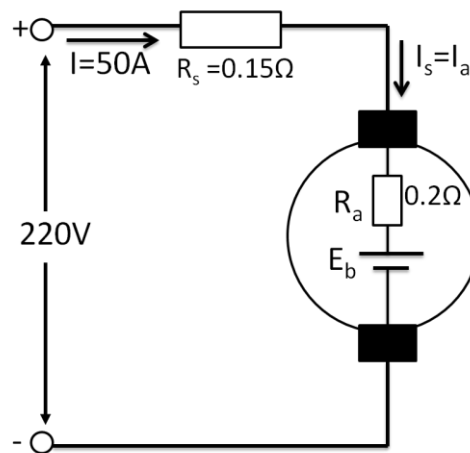

วิธีทำ

$$\begin{aligned} \text{แรงบิดในอาร์เมเจอร์} \quad T &= \frac{9.55 E_b I_a}{N} \\ E_b &= V - I_a R_a - I_s R_s \\ &= 220 \text{ V} - (50 \text{ A} \times 0.2\Omega) - (50 \text{ A} \times 0.15\Omega) \\ &= 202.5 \text{ V} \\ T &= \frac{9.55 \times 202.5 \text{ V} \times 50 \text{ A}}{1,000 \text{ r.p.m}} \\ &= 96.69 \text{ N-m} \end{aligned}$$

$$\text{การสูญเสียในขดลวดอาร์เมเจอร์และซีรีส์ฟิลด์} = I_a^2 R_a + I_s^2 R_s$$

$$\begin{aligned}
 &= (50^2 \times 0.2\Omega) + (50^2 \times 0.15\Omega) \\
 &= 875 \text{ W} \\
 \text{การสูญเสียในแกนเหล็กและความผิด} &= 500 \text{ W} \\
 \therefore \text{การสูญเสียทั้งหมด} &= 875\text{W} + 500\text{W} \\
 &= 1,375 \text{ W} \\
 \text{กำลังอินพุตของมอเตอร์} &= VI \\
 &= 220\text{V} \times 50\text{A} \\
 &= 11,000 \text{ W} \\
 \text{กำลังเอาต์พุตของมอเตอร์} &= 11,000\text{W} - 1,375\text{W} \\
 &= 9.625 \text{ kW}
 \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 4-3 จงคำนวณหา กำลังงานกลที่เพลลาของมอเตอร์แบบอนุกรม โดยมอเตอร์มีประสิทธิภาพ 83.5 % ความเร็วรอบ 550 rpm. เมื่อมีกระแส 65A ความต้านทานของมอเตอร์ 0.2 Ω จำนวน เส้นแรงแม่เหล็กต่อขั้ว 25 mWb ขดลวดอาร์เมเจอร์พันแบบแลป มีตัวนำทั้งหมด 1,200 ตัวนำ

วิธีทำ

$$\begin{aligned}
 \text{จาก} \quad P_{in} &= P_d + \text{Copper loss} \\
 &= E_b I_a + I^2 R \\
 E_b &= \frac{\phi Z N}{60} \times \frac{P}{A}
 \end{aligned}$$

เนื่องจากขดลวดอาร์เมเจอร์พันแบบแลป $P = A$

$$\begin{aligned}
 E_b &= \frac{25 \times 10^3 \text{ wb} \times 1,200 \times 550 \text{ r.p.m}}{60} \\
 &= 275 \text{ V} \\
 \therefore P_{in} &= (275 \text{ V} \times 65 \text{ A}) + (65 \text{ A}^2 \times 0.2\Omega) \\
 &= 18,720 \text{ W} \\
 P_{out} &= \frac{\eta \times P_{in}}{100} = \frac{83.5 \times 18,720 \text{ W}}{100} = 15,631.2 \text{ W}
 \end{aligned}$$

แบบฝึกหัดบทที่ 4 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดใดที่ให้แรงบิดสูงที่สุด

ก. แยกวงจรกระแสกระตุ้นสนามแม่เหล็ก	ข. แบบขนาน
ค. แบบอนุกรม	ง. แบบผสม
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดใดที่มีขดลวดสนามแม่เหล็กสองชุด

ก. แยกวงจรกระแสกระตุ้นสนามแม่เหล็ก	ข. แบบขนาน
ค. แบบอนุกรม	ง. แบบผสม
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดใดที่ขดลวดสนามแม่เหล็กมีความต้านทานต่ำที่สุด


ก. แยกวงจรกระแสกระตุ้นสนามแม่เหล็ก	ข. แบบขนาน
ค. แบบอนุกรม	ง. แบบผสม
- ข้อใดคือสมการแรงบิดที่เพลลาของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

ก. $\frac{9.55P_{out}}{N}$	ข. $\frac{9.55P_a}{N}$	ค. $\frac{9.55P_{in}}{N}$	ง. $\frac{9.66P_{out}}{rpm}$
----------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------------
- Copper losses หมายถึง กำลังสูญเสียใน.....

ก. มอเตอร์	ข. ขดลวดอาร์เมเจอร์
ค. ขดลวดสนามแม่เหล็ก	ง. ถูก ข้อ ข และ ค
- ข้อใดคือสมการแรงเคลื่อนไฟฟ้าต้านกลับของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

ก. $E_b = \frac{\phi ZA}{60} \times \frac{P}{N}$	ข. $E_b = \frac{\phi ZN}{60} \times \frac{P}{A}$
ค. $E_b = \frac{\phi ZA}{120} \times \frac{P}{N}$	ง. $E_b = \frac{\phi 2ZA}{60} \times \frac{P}{N}$

จากรูปต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 7-9

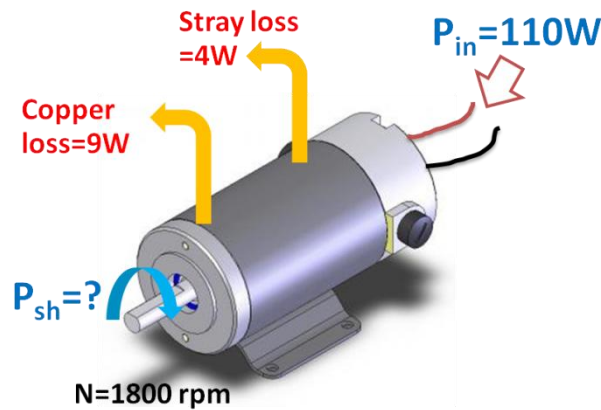

7. กำลังไฟฟ้าเอาต์พุตเท่ากับข้อใด

- ก. 91W ข. 97W ค. 101W ง. 86W


8. กำลังไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์เท่ากับข้อใด

- ก. 99W ข. 100W ค. 101W ง. 102W

9. ประสิทธิภาพของมอเตอร์เท่ากับ ร้อยละ.....

- ก. 98.7 ข. 91.2 ค. 88.2 ง. 88.7

จากรูปต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 10-14

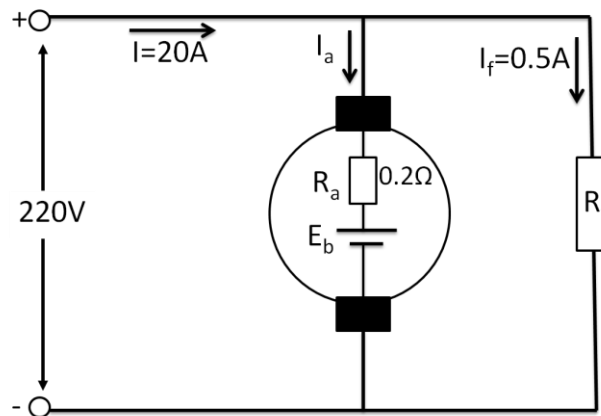

มอเตอร์ขนาด 3kW มี 4 ขั้วแม่เหล็ก พันขดลวดแบบแลป 800 ตัวนำ

และ $\phi = 20mWb$

10. กระแสอาร์มาเจอร์เท่ากับ.....A

ก. 19.5 ข. 17.5 ค. 16.7 ง. 16.2

11. ความเร็วรอบของมอเตอร์เท่ากับ.....rpm

ก. 990.4 ข. 846.1 ค. 820.6 ง. 810.4

12. แรงบิดที่เพลลาของมอเตอร์เท่ากับ.....N-m

ก. 29 ข. 31.4 ค. 34.3 ง. 35

13. แรงดันไฟฟ้าต้านกลับในอาร์มาเจอร์เท่ากับ.....V

ก. 219.5 ข. 216.1 ค. 216.7 ง. 210.2

14. จากตัวอย่างที่ 4-3 จงหาค่ากำลังสูญเสียในแกนเหล็กและความฟีด (P_{Stray})

ก. 2.244kW ข. 2.422kW ค. 2200W ง. 1200W

